



Audi A3, årgang 1997-2003

Dårlige startegenskaber

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan dette have flere årsager. Den ovennævnte fejl skyldes ukorrekte værdier. Desuden kan følgende fejlkoder være gemt:

- 16500 – Kølevæsketemperaturføler – funktionsfejl
- 16501 – Kølevæsketemperaturføler – svagt indgangssignal
- 16502 – Kølevæsketemperaturføler – kraftigt indgangssignal

Er dette tilfældet, skal du gøre følgende:

- Træk ledningsnettets multistik på motorstyreenheden og på kølevæsketemperaturføleren af og lav en gennemgangskontrol.
- Kontrollér kontakterne på begge sider for korrosion og mekaniske beskadigelser og reparer dem om nødvendigt.
- Kontrollér stelforbindelserne.
- Kontrollér kølevæsketemperaturføleren for korrekt funktion. Ved 80°C skal føleren have en modstand på 275-375 ohm. Hvis føleren er defekt, skal den udskiftes.

Bulletin