



## **Audi A4 1.9 TDI motor-ID: AWX**

### **ESP-lampe lyser - fejlkode 17911 i styreenhed**

Efter en vis strækning (ca. 5-10 km) kan det forekomme, at ESP-lampen begynder at lyse med fejlkoden 17911 (P1503 = generator belastningssignal) registreret i styreenheden. Når tændingen slås fra, går ESP-lampen ud og begynder så først at lyse igen efter 5-10 km.

Fejlen skyldes muligvis en korroderet eller løs kabelforbindelse mellem motorstyreenheden og generatortilslutningen DF (signalledning opladningstilstand for generator).

Fejlen afhjælpes ved at udbedre forbindelsen og slette fejlageret.

**Bulletin**