



Audi A4 (8D) Modelår 1995-01.08.2000 Alle motorer

Motoren sætter ud

Hvis kunden reklamerer over den ovennævnte fejl, kan årsagen være indtrængende kølevæske i motorstyreenheden. Der kan opstå utætheder to steder:

1. Kølevæsketemperaturføleren (G62) er utæt.
2. Kølevæskesniveauføleren i ekspansionsbeholderen er utæt.

Derved kan det ske, at der trænger kølevæske ind i motorstyreenheden via motorens ledningsnet. Hvis der er synlige spor af kølevæske på elektronikboksen eller på styreenheden, skal du gøre følgende:

1. Kontrollér, om kølevæsketemperaturføleren er tæt. Udskift føleren, hvis den er utæt (tydelige spor efter kølevæske i stikhuset, korrosionsspor på føleren). Føleren må herefter kun monteres med en plastklemme og ikke længere med stålklemme.
2. Kontrollér, om kølevæskesniveauføleren er tæt. Udskift føleren, hvis den er utæt (tydelige spor efter kølevæske i stikhuset).

Hvis der er spor efter kølevæske på motorstyreenheden, og der allerede er trængt kølevæske ind i styreenheden i "større omfang", anbefales det at udskifte styreenheden og ledningsnettet.