




Audi, A3, A4, A6, A8

Airbaglampe lyser

Ovennævnte problem kan skyldes en manglende stikforbindelse mellem kabine-ledningssettet og airbagmodulet. I givet fald skal stikket udskiftes med en Duraseal (krympbar ledningssamler).

Udfør følgende arbejdsstrin:

- Kobl batteriet af.
- Træk stikket ud af alle kabler.
- 0,35 mm²-kablerne afisoleres ca. 12-14 mm, og 0,5 mm²-kablerne afisoleres ca. 6-7 mm. Bøj ledningsenderne på 0,35 mm²-kablerne halvt om (se fig.)
- Før ledningsenderne ind i Durasealen og pres sammen i begge sider med en tang. Undgå at presse isoleringen på ledningsenderne!
- Inden Durasealen krympes ind, skal der foretages en trækprøvning for at se, om kablerne sidder ordentligt fast.
- Brug en varmlufttørrer og lad Durasealen krympe ind, indtil klæbemidlet trænger ud i enderne.
- Kobl batteriet på og slet fejllageret.

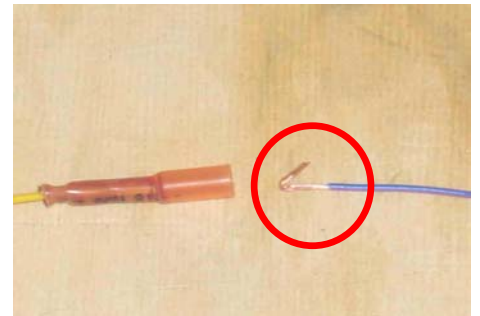

Bulletin