



Audi/VW med TDI-motorer - Effekttab og ujævn motorgang

Dårlig speeder respons og effekttab som følge af porøse ladetryksrør

Hvis kunden klager over dårlig speeder respons, manglende ydelse og eksende motorgang, kan det skyldes ladetryksrørene. Rørene bliver porøse som følge af oliedampe, vejrpåvirkninger og almindelig ældning, hvilket giver nedsat ladetryk. Er dette tilfældet, skal ladetryksrørene afmonteres og efterses for porøse steder og revnedannelse – udskift dem om nødvendigt.

Det anbefales dog som det første at udlæse fejllageret, da den eventuelle fejlkode „Reguleringsafvigelse ladetryk” vil være en indikation af ovennævnte fejl.