



## **BMW E36**

### **Kontrollampen til den automatiske stabilitetskontrol (ASC) lyser**

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan der være flere årsager:

- Forgasspjældet sidder fast.
- Wiren fra servomotoren til gasspjældet er dårligt indstillet.
- Forgasspjældet har et defekt potentiometer.

På grund af denne/disse fejl svigter systemet efter motorstart.

Sådan gør du for at finde fejlen:

- Kontrollér wiren fra servomotoren til gasspjældet og indstil den om nødvendigt. Wiren skal være uden slør, men må ikke være for stram.
- Aktivér forgasspjældet med hånden og kontrollér, om det sidder fast. Hvis spjældet sidder fast, skal det udskiftes.
- Hvis fejlkode 50 "Gasspjældsaktuator defekt" vises ved udlæsning af fejlhukommelsen, skal potentiometret udskiftes efter kontrol af de to første punkter.

**Bulletin**