



BMW 3-serie (E46) Alle biler med anhængertræk Fra produktionsår 09.2001 til 04.2002

Dobbelt blinkfrekvens i kabinen.

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være en forkert kodet belysningsstyreenhed. Selvom alle blinklyslygter blinker korrekt (normal frekvens), blinker kontrollampen i kabinen med dobbelt frekvens. Når fejlhukommelsen udlæses, er fejlen "Retningsgiver anhænger defekt". Denne fejl viser sig imidlertid kun, når der ikke er tilsluttet nogen anhænger. På grund af den forkerte kodning registrerer styreenheden en strømafbrydelse i anhængerstrømkredsen. Denne fejl kan også forekomme på biler uden for det nævnte tidsrum, hvis f.eks. belysningsstyreenheden er blevet kodet forkert i forbindelse med en reparation (tidligere end version 30.0). I disse tilfælde skal styreenheden kodes igen. Dette er dog som regel kun muligt via producenten.

Bulletin

