



BMW

5'er (E39), 7'er (E38)

Modelår fra 09.1998 til 09.2000

Alle modeller med Bosch ASC 5.7 eller DSC 5.7 og Servotronic

Svigt af servostyring

Hvis kunden påpeger den ovennævnte fejl, kan styreenheden for ABS/antislipstyring (ASC) og det elektroniske stabilitetsprogram (DSC) være årsagen til dette. Svigt af servostyringen kan gøre sig bemærket direkte efter motorstart. Det kan dog være, at systemet arbejder helt normalt efter en yderligere nystart af motoren. Det er dog normalt, at fejlen dukker op igen efter et stykke tid. Desuden kan fejlkoden 130 (mangelnde signal fra speedometeret) være gemt. I dette tilfælde skal der monteres en opdateret styreenhed.

Advarsel! På modeller med DSC skal ratvinkelsensoren tilpasses fra bunden efter reparation.