



BMW 5'er (E39), 7'er (E38)

Airbaglampe lyser konstant

Fejlen kan skyldes en løs stikforbindelse ved selestrammeren. Som fejlmeddelelse vises „3 tændstrømkreds selestrammer førerside, modstand for stor“. Denne fejlmeddelelse kan dog også indikere fejl i tændstrømkredsen i passagersiden. Ved indstilling af forsædet kan det løst udlagte kabel fra selestrammeren til stikforbindelsen blive belastet ved træk. Det kan føre til, at stikforbindelsen trækkes over.

For at undgå dette skal stikforbindelsen (orange) omvikles flere gange af et smalt stofklæbeband. Desuden skal kablet på selestrammerrøret fastgøres, så det ikke er i spænd. Til sidst slettes fejllageret.

Bulletin