



BMW 3-serie (E36) BMW 5-serie (E34) med M51 (diesel)-motor Produceret fra 01.1995 til 09.1995

Motoren går i stå ved påløb

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen ligge i styreenheden til indsprøjtningssumpen. Fejlen forekommer, når motoren efter en periode med påløb igen skal skifte til tomgang, og klimakompressorens kobling samtidig kobler til, f.eks. ved skift fra tredje til andet gear før stop ved en lysregulering. Denne ekstra belastning tilpasses ikke korrekt af styreenheden, og motoren går i stå. Hvis dette er tilfældet, skal styreenheden udskiftes med en ny med opdateret software.

Bulletin