



BMW E36/E38 ABS-følere

Ombyt ikke ABS-følere på forakslen indbyrdes

Undersøgelser har vist, at hjulomdrejningstalsfølerne til BMW E36 og E38 med hensyn til dimensioner og udseende ser ud til at være identiske. Af de nedenfor nævnte grunde må de imidlertid ikke ombyttes indbyrdes eller anvendes som „alternativdel“:

1. Deres indre modstand er ikke identisk (E36 ca. 1,1 kohm / E38 ca. 3,4 kohm)
2. Følerledningen til E36 har tre ledere (skærmet), og den til E 38 har to ledere (ikke skærmet).

Dermed er Hella-føler varenr. 6PU 009 106-031 (E38 til prod. 8/98) ikke egnet til anvendelse i E36. Ikkebestemmelsesmæssig anvendelse kan føre til funktionsfejl i ABS-systemet.



Bulletin