



BMW E36/E46 Motor: alle

ABS/ASR/DSC griber uventet ind

For ovennævnte bilers vedkommende kan ABS/ASR/DSC i bestemte situationer gribe uventet ind. Dette kan optræde ved en mangelfuld motoreffekt eller/og ustabile køreegenskaber.

Hvis det er tilfældet er der gemt en fejlregistrering i styreenheden.

Årsagen hertil er ofte forskellige dækstørrelse eller/og forskellige profildybde mellem for- og bagakse. Store forskelle i dækomkreds (f.eks. forrest dæk tæt på slidgrænsen og bageste dæk nye) betyder også andre hjulomdrejningstal. Antiblokeringsystemet eller antispinkontrollen forsøger at udligne denne forskel. Problemet kan her afhjælpes ved at anvende ens dækstørrelse (hvis det er tilladt) eller vha. dæk med samme profildybde.

Disse informationer er specielt relevante ifm. problemer efter et dækskifte (sommer-/ vinterdæk).