



BMW E 39 Op til årgang 09/1995 med velour sædebetræk

Airbaglampe lyser i 2 min. efter tilslutning af tænding

Hvis kontrollampen til airbagen lyser i 2 min., efter at tændingen er sluttet til, og fejlkode 25 „Registrering af sædepassager – kortslutning i passagerregistrering“ er registreret i fejllageret, kan problemet skyldes sensormåtten i passagersædet. I givet fald ligger sensormåttens modstandsværdi til registrering af sædepassager uden for toleranceværdien.

Problemet afhjælpes ved at udskifte sensormåtten.

Fremgangsmåde:

- Slå tændingen fra og afbryd de elektriske forbindelser i passagersædet.
- Afmonter passagersædet og tag sædebetrækket af.
- Anbring en ny sensormåtte.
- Sæt sædebetrækket på og genmonter passagersædet.
- Genetabler de elektriske forbindelser.
- Slet fejllageret.

Bemærk:

I tilfælde af fejl forbliver airbagsystemet aktivt, blot udløses passagerairbagen - også selv om sædet ikke er besat.

Bulletin