



BMW E39 Touring (combi)

Fejlfunktion i bagrudevisker

Der kan optræde følgende fejl i bagrudeviskeren:

1. Startes motoren med bagrudeviskeren tændt, bliver viskeren stående på ruden og kan ikke aktiveres i ca. 10 min.
2. Ved aktivering af vaskeanlæg til bagrude er der ingen viskerfunktion, eller viskeren kører én gang hen over ruden og falder så ud.

Efter at tændingen er blevet slået til/fra, fungerer viskeren igen.

Årsagen til fejlen kan være et defekt bagrudevisker-modul.

Dette befinder sig på motoren til bagrudeviskeren (fig.). For at afhjælpe fejlen skal der indbygges en ny motor til bagrudeviskeren.



Motor til bagrudevisker med modul

Bulletin