



## **BMW**

### **5'er serie**

### **Type: E39**

### **SRS - advarselslampe blinker/lyser**

Med ovennævnte køretøjer kan vandindtrængning i køretøjets indvendige kabine føre til, at SRS-advarselslampen blinker/lyser.

Vandindtrængning gennem for- og bagdørenes støjdempningsmateriale fører som regel til gennemvædning af tæppet i køretøjets indvendige kabine.

Det kan forårsage funktionsfejl i det elektroniske system i området omkring gulvpanelet.

For at afhjælpe dette skal dørbeklædningen afmonteres, støjdempningsmaterialet efterses for fugt og om nødvendigt tættes med forseglingsstape.

Berørte elektroniske komponenter skal derefter efterses for fugt og korrosion, og tørres.

Støjdempningsmaterialer og tæpper i køretøjets indvendige kabine skal derefter lægges til at tørre på passende vis.