



BMW E39

Rude-visker-vasker-funktion

Hvis visker-vasker-funktionen ikke mere fungerer korrekt, kan det skyldes, at der er blevet installeret en anden radio, som er blevet tilsluttet forkert, eller at der er blevet installeret en håndfri telefon.

Fejlen består i, at viskeren kun arbejder i intervalmodus, uanset hvilken position viskerkontakten står i. Visker-vasker-anlægget arbejder hastighedsafhængigt ud fra signalerne fra hjulomdrejningssensorerne. Ved udlæsning af ABS-fejllageret lader det sig hurtigt konstatere, om der er fejl i hastighedssignalet.

Hvis der ikke registreres nogen fejl, skal årsagen muligvis findes i en forkert tilslutning i forbindelse med eftermontering af radio eller håndfri telefon. I tilfælde af forkert installation (manglende eller forkert radioadapter) mangler visker-vasker-styreenheden hastighedssignalet fra radiostikket.

Ved eftermontering af håndfri telefon skal man være opmærksom på, at „mute-kablet“ kan have samme farve som kablet til visker-vasker-hastighedssignalet, hvilket gør, at man kan komme til at forveksle kablerne med hinanden.

Bulletin