



BMW

E31: 840i

E36: 320i, 323i, 328i, M3

E38: 728i, 735i, 740i

E39: 520i, 535i, 540i

Produktionsperiode 21.01.97-14.03.97

Motorerne M52, M62 og S50

Indikator for kølevæsketemperatur viser forkert

Problemet kan skyldes sensor for kølevæsketemperatur. Der kan desuden være tale om følgende fejl:

- Dårlige startegenskaber
- Dårlige tomgangsegenskaber
- Dårligere gearskifte ved biler med automatisk gearkasse

På grund af vibrationer kan samlingen mellem plast-stikhuset og messinggrundsoklen på temperatursensoren løsne sig. Følgen kan være indtrængen af vand og dårlige kontaktforbindelser, hvilket igen fører til forstyrrelser i kombi-instrumentbrættet og/eller motorstyringen. Fejlen kan også ses ved, at plast-stikhuset står skævt i forhold til messingsoklen.

I givet fald skal sensor for kølevæsketemperatur udskiftes.

Bulletin