



BMW 3-serie (E36), 5-serie (E34) med dieselmotorerne M41 og M51

Koldstartproblemer

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være DDE-styreenheden (digital diesel-elektronik). Ved udendørstemperaturer under 0°C starter motoren dårligt. Under forglødning eller kort tid efter starten tændes DDE's kontrollampe i kabinen. Motoren skifter til nøddrift, og fejlen "Omdrejningstalføler afbrudt" gemmes.

Fejlen forekommer kun ved lave temperaturer og konstateres ikke ved stuetemperatur. I dette tilfælde skal DDE-styreenheden udskiftes. Fejlen forekommer kun på biler, som er produceret i april/maj 1995 (styreenhed nr.: FD 564 og 565, nummeret sidder på oversiden af styreenheden).

Bulletin