



## **BMW, 3'er (E36) 5'er (E34), med motorerne M50-B20 og M50-B25**

### **Uregelmæssig tomgang**

Problemet kan skyldes en snavset tomgangsreguleringsventil. Det kan desuden forekomme, at motoren dør ud, efter at klimaanlægget er blevet slået til (lasttilkobling), eller at bilen går ud ved nedregulering til tomgang. Tomgangsreguleringsventilen smudsnes til af krumtaphusets udluftning eller af gasser, der strømmer tilbage fra forbrændingskammeret.

Snavset efterlader en tydelig sort aflejring. De berørte biler skal have indbygget en ny tomgangsreguleringsventil og en modificeret luftslange samt bælg (for at reducere tilsmudsningen). Komponenterne stilles til rådighed af producenten.