



Chrysler Voyager II (GS) Produktionsår: 1995 - 2001 Motor: 3,3 i

Automatgearet skifter ikke / speedometeret fungerer ikke /

Hvis automatgearet på ovennævnte biler i trinnene D, 3 og L ikke længere "skifter op", og speedometeret samtidigt har svigtet, kan dette hænge sammen med et svigt i en hastighedsføler (fig. 1). Før du udskifter hastighedsføleren, der sidder forna ved gearet (oven over bundkarret),(fig. 2), anbefales det at kontrollere ledningsføringen og stikforbindelsen. Føleren nås nemmest fra undervognen. For at lette adgangen kan ledningsstrengen, der løber forbi, skubbes til side, når kabelclipsene er fjernet. Den nye føler skal fastspændes med en tilspændingsmoment på 7 Nm. Ledningsstrengen skal efterfølgende anbringes i sin gamle position igen og spændes fast.



Fig. 1



Fig. 2