



## **Citroen C2**

### **Alle modeller med servostyring konstruktionsår til december 2007**

#### **Svigt af servostyring**

Hvis den ovennævnte fejl påpeges af kunden, kan en defekt omdrejningsmomentsensor være årsagen. Fejlen opdages af kunden, fordi der kræves mere kraft til at styre bilen.

Desuden kan fejlkoderne C 1400 og C1413

(omdrejningsmomentsensor, signalfejl;

omdrejningsmomentsensor, funktionsfejl) være registreret.

Inden omdrejningsmomentsensoren udskiftes, bør

stikforbindelserne på servostyringens styringsenhed

kontrolleres for fast forbindelse (se fig.). Den ovennævnte fejl

kan også opstå pga. dårlig kontakt.

