



Citroen C3

Pluriel

Årgang: fra 04.12.2007 (RPO 11348).

Alle modeller med elektrisk servostyring

Elektrisk servostyring går trægt.

Hvis der reklameres over, at der kræves stor kraft til aktivering af servostyringen i disse modeller, kan den elektriske servostyrings drejningsmomentføler være defekt. Indledningsvis skal det kontrolleres, om der er lagret fejkoder om den elektriske servostyrings drejningsmomentføler.

For at analysere fejkilden og udelukke andre fejlårsager skal de elektriske forbindelser og kontaktpunkter i ledningsnettets multistik kontrolleres (se billedet/pile). Desuden skal det sikres, at stikforbindelserne i ledningsnettets stik sidder fast.

Hvis der ved den elektriske analyse ikke forekommer funktionsfejl, kan tandstangen i den elektriske servostyring tages i betragtning som fejkilde.

