



## **Citroen C4**

### **Alle modeller med venstrekørsel**

### **Modelår: op til marts 06.2008**

#### **ESP/ABS-kontrollampen lyser**

Hvis den ovennævnte fejl påpeges af kunden, kan bremsepedalens positionssensor være årsagen. Derudover kan forskellige problemer med hastighedsreguleringsanlægget opstå, såsom

- periodisk eller komplet udfald af hastighedsbegrænseren.
- Periodisk eller komplet udfald af hastighedsreguleringsanlægget.
- Selvstændig aktivering af hastighedsreguleringsanlægget.

Derved kan der også opstå udfald af bremselygterne. I dette tilfælde skal den gamle positionssensor udskiftes med en anden udgave. Derudover skal endnu et adapterkabel monteres. Ved montering skal man være opmærksom på, at der ikke er nogen slidmærker på kablet.