

Citroen C5, 2,2D HDI Motorkode DW12B Modelår fra 01.04.2006 til 20/06/2006

Ujævn motorgang

Hvis den ovennævnte fejl påpeges af kunden, kan krumtapakselsensoren være årsagen. På grund af den defekte stav på det topoledede stik kan det opstå de ovennævnte fejl. Desuden kan et dårligt gasoptag og "kvælning" af motoren blive anført som klage. Der kan være angivet følgende fejlkoder:

- P 0335 – Krumtapakselspositionssensor, A strømkreds fejlfunktion.
- P 0336 – Krumtapakselspositionssensor, A strømkreds område- og funktionsfejl
- P0606 – Drivenhed-styreenhed, processorfejl

I dette tilfælde skal krumtapakselsensoren kontrolleres. Normalt er det muligt at vise sensorens signal via menuen "Måleværdier/ Parametre". Signalet kan også vises med et oscilloskop, se billedet 1. Billedet viser et godt signal.

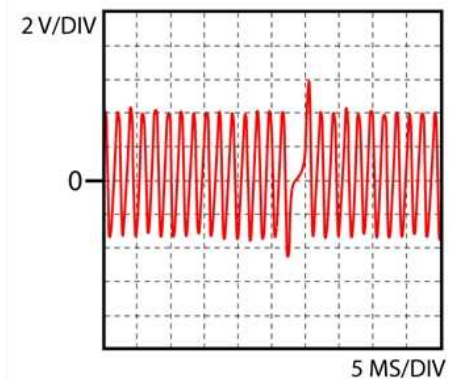


Fig. 1

