



Citroen Saxo Med 1,4 l motor (KFX)

Motor har tændingssvigt i kold tilstand / i varmkøringsfasen

Hvis der for disse bilers vedkommende reklameres over, at motoren i kold tilstand og i varmkøringsfasen har tændingssvigt, kan softwarefejl i motorstyreenheden være en mulig årsag. Fejlen kan i de fleste tilfælde mærkes, hvis gaspedalen aktiveres langsomt. Motorstyreenhed beregner en forkert indsprøjtningstid.

Fejlen afhjælpes ved at udskifte softwaren i motorstyreenheden. Der er ikke registreret noget om denne fejl i fejlhukommelsen. Opdatering af softwaren kan gennemføres vha. en OE-diagnoseenhed og det nyeste software på et mærkeværksted.