



Citroën XM (Y4)

ABS-kontrollampe lyser / ABS ude af funktion

Disse forstyrrelser forårsages ofte af korrosion i ABS-sensorenes forbindelsesstik. Indtrængende fugt får stikforbindelserne til at korrodere. Fugten trænger oftest langt ind i selve ledningen og forårsager overgangsmodstande, hvorfor det frarådes at reparere stikforbindelsen.

I tilfælde af funktionsforstyrrelse skal du kontrollere **alle** stikforbindelser og ABS-sensorenes modstand. Sensorerne er induktive og har en modstand på 1100 (+/- 110) ohm.

Bulletin