



Citroën XM (3Y)

Kontrollampen for kølevæske lyser

På de ovennævnte biler kan et gennemslidt kabel fra slidindikatoren for bremsebelægning medføre, at indikatoren for kølevæsketemperatur eller indikatoren for kølevæskenniveau lyser. Dette skyldes, at advarselskontakten til slidindikatoren for bremsebelægning og kontrollampen for kølevæske har "fælles stel".

Ved reklamation skal kabelføringen fra slidindikatoren for bremsebelægning og især området omkring bremseågene kontrolleres og om nødvendigt repareres eller udskiftes.

Hvis kontrollampen for kølevæskenniveauet lyser pludseligt, selvom der er tilstrækkelig kølevæske i ekspansionsbeholderen, skyldes det korroderede sensorspidser eller korroderede stiktilslutninger på niveausensoren.

Bulletin