



BULLETIN

Citroen Xsara Picasso Årgang: 2005 til 2007 Alle 1,8 l-modeller med sekundært luftanlæg.

Motorkontrollampen lyser

Hvis der reklameres over ovennævnte fejl, og fejlkode P0410 samtidig udlæses, kan årsagen være et beskadiget sekundær luftpumpefilter.

Fejlkode 'ensbetydende' med:

- P0410, `Sekundært luftanlæg-funktionsfejl, Sekundær luftpumpe, Sekundærluftventil, Sekundærluftslanger`.

Der kan forekomme indre forurening med snavs som følge af et beskadiget filter til den sekundære luftpumpe.

Desuden kan det på biler, som udsættes for flere koldstarter med korte mellemrum, under visse omstændigheder ske, at sekundærluft-reguleringsventilen/-magnetventilen bliver hængende i åben stilling.

I dette tilfælde anvendes følgende fremgangsmåde:

- Rengør sekundærluftslangen omhyggeligt.
- Udskift sekundær luftpumpe.
- Foretag funktionskontrol af sekundærluft-reguleringsventilen/-magnetventilen, udskift den evt.
- Slet fejlkode.