



Fiat Seicento Alle modeller med 899 ccm-motor Fabrik Polen

Uregelmæssig motordrift
Intet input i fejllager

Kan der med ovenstående køretøjer konstateres uregelmæssig motordrift uden input i fejllageret, kan dette skyldes en defekt forbindelse i forreste, højre kabelbundt. Ældningshærdning af solationsmaterialet kan føre til et kabelbrud i området omkring kabelskoen.

Stelpunktet befinder sig i køreretningen ved højre hjulkasse bagved forlygterne.

Det derved opståede spændingsfald virker negativt på funktionen for indsprøjtningssystemets komponenter, og forårsager derved en forskydning af tilpasningsgrænserne for styreenheden og ændring af styringsbalancen. I dette tilfælde skal kablerne testes, istandsættes eller udskiftes.