




Fiat Stilo årgang 01.04 – 01.05.2002 **Alle modeller med ESP**

Advarselsslampe til ABS/ESP lyser periodisk

Årsagen til denne fejl kan være en bøjet bøjle på bremsepedalkontakten. Fra bremsepedalkontakten kommer signaler, som analyserer ABS og ESP hver for sig. Dette kan under visse omstændigheder føre til en fejl ved signaltolkningen, som så gemmes som „Fejl trykføler”. Fejlen bliver mere alvorlig, hvis bøjlen (C) er bøjet, og afstanden til kontaktens (A) fastgøring (B) på bremsepedalen ikke længere er korrekt.

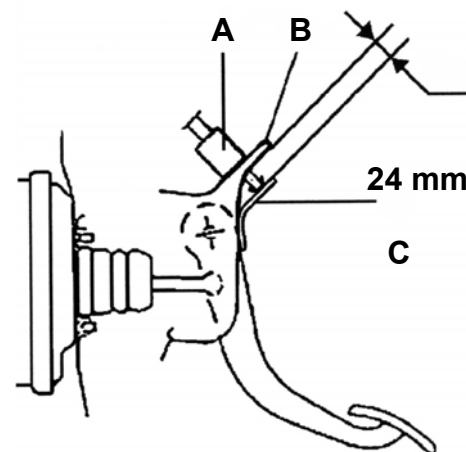

For at kontrollere dette, skal du gøre følgende:

- 1 Slet fejllageret
- 2 Hæv bremsepedalen, til du kan mærke to **"skralde"-punkter**
- 3 Slip bremsepedalen og tjek, om bremselygterne lyser
- 4 Lyser bremselygterne ikke, kan kontrollen afsluttes
- 5 Lyser lygterne, skal afstanden mellem fastgøringen (B) og bøjlen (C) kontrolleres og evt. korrigeres, **foreskrevet afstand = 24 mm**
- 6 Gentag kontrolproceduren fra punkt 3, og bliv ved med at indstille afstanden, til korrekt funktion er genetableret
- 7 Hvis bremselyset stadigvæk lyser, skal du foretage funktionstest af de to forbindelser indvendigt i kontakten
- 8 Hvis kontakten ikke fungerer, skal den udskiftes
- 9 Fungerer kontakten, skal trykføleren til ABS kontrolleres

Bulletin