



Ford Escort med Zetec-motor fra og med årgang 08/94

Temperaturvisning i nærheden af det røde område ved høje udetempera- turer

Hvis problemet ved ovenstående biler er, at motorens temperaturvisning kommer op i nærheden af det røde område ved høje udetemperaturer, selv om motorens temperatur ikke er for høj, kan problemet ligge i motortemperatursensoren. Årsagen er, at sensoren er for følsom, hvorved der vises en for høj temperatur, selv om motortemperaturen faktisk er i orden.

For at afhjælpe fejlen skal der indbygges en ny, ændret temperatursensor.

Det gøres på følgende måde:

- Afmonter indsugningsluftrøret
- Træk stikket ud af temperatursensoren
- Afmonter sensoren (vigtigt: Udtrængende kølevæske skal opfanges), indbyg en ny sensor (tilspændingsværdi: 8 Nm)
- Sæt stikket i, genmonter indsugningsluftrøret
- Fyld kølevæske på og udluft kølesystemet

Bulletin