




Ford Fiesta, f.o.m. årgang 08.95 – 01.01.99 Konstruktionskode ST til XC

Indikator for kølemiddeltemperatur står konstant foran det røde område

Problemet ligger formodentligt i sensor for kølemiddeltemperatur. Selv om motortemperaturen er inden for normalområdet, kan det ved høje udendørs temperaturer forekomme, at sensoren giver en forkert værdi videre til indikatoren. Fejlen afhjælpes ved at indbygge en anden sensor.

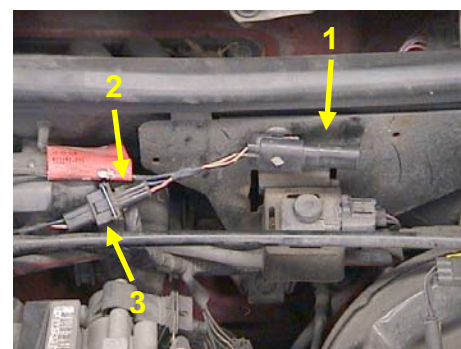

Gør således:

- Find ud af, hvad radiokoden er, og noter indkodede indstillinger
- Kobl batteriet af
- Træk stikket fra indikator for kølemiddeltemperatur ud af sensoren
- Afmonter sensoren, idet du holder imod huset
- Sæt den nye sensor i, og spænd den fast med 8 Nm.
- Skil sensorstikket fra kablet, isoler kabelenderne, og fastgør dem til ledningsbundtet
- Løsn diode (pos. 1) med forbindelseskabel fra holderen
- Adskil diodens stikforbindelse (pos. 2)
- Fjern diode med kabel
- Sæt stikket (pos. 3) direkte på sensoren
- Kobl batteriet på igen
- Indlæs radiokoden, og gem indstillingerne på ny