



BULLETIN

Ford Focus Modelår: 2004 - 2011 Motor 1,6 16V (HXDA)

Tab af motoreffekt. Motorkontrollampen lyser.

Hvis der reklameres de ovennævnte fejl, kan årsagen være en defekt gasspjældssensor. Følgende fejlkoder kan være registreret i fejlhukommelsen i systemet 'Motor' pga. usandsynlige værdier for gasspjældssensoren, der overføres til motorstyreenheden.

Fejlkode 'ensbetydende' med:

- P2119, `Gasspjæld går tungt`.
- P2135, `Gasspjældpotentiometer, Speederføler`.
- P2176, `Gasspjældssystem, tomgang,- Grundindstilling ikke registreret`.

I forbindelse med de registrerede fejlkoder bør der foretages yderligere tests. Gasspjældets hus (betjen gasspjældet manuelt 3 til 5 gange og kontroller at den vender tilbage til kort før kugkeposition). Kontroller kabelbundet for beskadigelser, stik for korrosion og beskadigelse. Eventuelt skal alle komponenter (reservedeloversigt se tabel) udskiftes. Tilspændingsmomentet for fastspænding monterings skrue er 1,6 Nm.

ET-nr. Reservedele (ET)

- 1stk: 1483794 gasspjældssensor (fig.1)
- 1stk: 1482537 kabelbundet (16V).
- 1stk: 1482539 kabelbundet (Ti-VCT).
- 1stk: 1483795 gasspjældshus
(om nødvendig)
- 4stk: 1362990 skrue.



fig.1