



Ford Focus med 1,4l | 1,6l Zetec-SE-motor

Speedometernålen hopper under acceleration

Hvis speedometernålen hopper under acceleration, kan det skyldes, at kablet til sensor for topstykketemperatur ligger ind mod tændrørskablet til den anden cylinder (fig. 1).

For at afhjælpe fejlen skal kablet fastgøres løst til vakuumslangen med en kabelclips (fig. 2). Det må nu ikke længere ligge ind mod tændrørskablet.



Fig. 1



Fig. 2