



Ford Galaxy Med 2,0 I DOHC 8V- eller 2,3 I DOHC 16V-motor

Fejlkode P1260 i motorstyreenheden.

Hvis der for disse bilers vedkommende, efter afbrydelse af batteriet, gemmes fejlkode P1260 (= Startspærre udløst) i motorstyreenhedens fejlhukommelse, kan det skyldes gammel software. Opstår denne fejl efter afbrydelse af batteriet, uden at der blev arbejdet på startspærren, bør du kontrollere, om motorstyreenhedens software er den nyeste version, før du foretager en omfattende fejlsøgning. Hvis softwareversionen ikke er opdateret, bør den i hvert fald opdateres, så softwaren kan udelukkes som mulig fejlkilde. For at få oplysninger om den indlæste softwares status, skal softwareversionen udlæses vha. et egnet diagnoseapparat og softwaren sammenlignes med de originale data fra Ford.