



Ford Mondeo Turnier produceret fra og med 09/2001 med fast anhængertræk og Park Distance Control (PDC)

Vedvarende PDC-signal i bakgear

Hvis kunden i forbindelse med ovennævnte køretøjer udstyret med originalt, fast anhængertræk klager over, at PDC signalet lyder konstant, når bilen sættes i bakgear, skyldes det en software-fejl i PDC-styreenheden. Når bilen sættes i bakgear, registreres kuglehovedet på anhængertrækket af ultralydssensorerne i den bageste kofanger. For at afhjælpe fejlen skal der indbygges en ny PDC-styreenhed med en anden software.

Gør således (styreenheden er placeret bag sidepanelet til venstre i bagagerummet) :

- Tag afdækningen til bagkabinen ud.
- Træk tætningen til bagklappen i området omkring D-søjlen af.
- Afmonter D-søjlepanel.
- Åbn sidepanelet til venstre, tag holderen til nødhjælp-kassen ud.
- Afmonter sidepanelet.
- Løft gulvtæppet lidt, og skru de to skruer ud af PDC-styreenheden. Tag de tre stik ud af styreenheden.
- Indbyg den nye styreenhed.
- Genmonter beklædningsdelene i omvendt rækkefølge.
- Foretag funktionstest

Bulletin