



## **Ford Probe II med 2,5 l 24V eller 2,0 l 16V motor**

### **Motor dør ud og vil kun starte med besvær eller slet ikke**

Hvis der er problemer med, at den driftsvarme motor dør ud og kun med besvær eller slet ikke kan startes igen, kan årsagen være en afbrydelse i tændingssystemet. Afbrydelsen opstår mellem fordeler pick-up'en og tændspolekredsen i strømfordeleren. Udbedring foretages ved at udskifte pick-up'en og tændspolen (ved 2,5 l-motor) eller udskifte pick-up'en (ved 2,0 l-motor).

For at udskifte pick-up'en og evt. tændspolen skal strømfordeleren skilles ad.

Ved 2,0 l-motoren skal du ved demonteringen være opmærksom på blænderotorens position, at den bringes i samme position ved genmonteringen.

Ved 2,5 l-motoren skal du ved montering af den nye tændspole være opmærksom på, at alle stikforbindelser er rigtigt forbundet.

Bulletin