



## Ford Scorpio - fra produktionsår 03.1995 - alle benzinmotorer

### Brændstofvisning defekt

Hvis der reklameres over ovennævnte fejl, kan årsagen være, at kombiinstrumentets printkort er knækket. Fejlen ses ved, at viserens udslag bliver så stort, at den berører plasthuset. Følgende kontroltrin bør dog udføres før udskiftning af kombiinstrumentet:

- Lad positionslyset være tændt i mindst 30 minutter, så printkortet opvarmes.
- Aktivér kombiinstrumentets selvtest.
  - o Slå tændingen til.
  - o Tryk på triptællerens nulstillingsknap i mindst 6 sekunder.
  - o Når alle symboler kan ses i omdrejnings-tællerens og speedometerets display, er selvtesten aktiveret (se fig.1).
- Slå tændingen fra og til igen og hold øje med tankvisningen.
  - o Hvis viserens udslag er så stort, at den berører huset (se fig. 2), er printkortet knækket, og kombiinstrumentet skal udskiftes.
  - o Hvis viseren hurtigt bevæger sig til "Fuld" og derefter til "Tom" og så vender tilbage til det aktuelle brændstofniveau, er printkortet i orden.

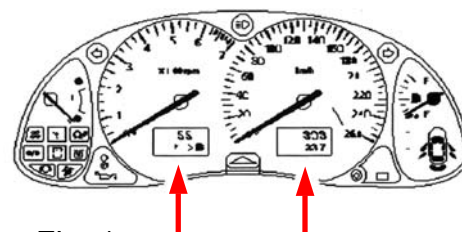


Fig. 1

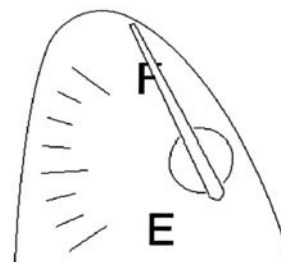


Fig. 2

Bulletin