



VW Golf IV fra modelår. 08/1997 til 06/2006

Selvstændig viskerfunktion hhv. sporadiske viskerbevægelser foran

Ovennævnte fejl tyder på en fejlfunktion ved regnsensoren, visker-vasker-relæet, virskekontakten eller et gennemskuret ledningsnet i bagklappen.

OBS: Her kan bagrudeviskermotorens styreprintplade være koroderet som følge af vandindtrængning (utæt slange til rudevaskelanlægget på bagrudeviskermotoren) og således foranledige forrudeviskeren til sporadiske viskerbevægelser. Dette gælder også for køretøjer uden regnsensor. For at udelukke denne „fejkilde“, skal bagrudeviskermotorens tilslutningsstik trækkes af og det skal iagttages, om forrudeviskerne stadig udfører sporadiske viskerbevægelser. Skulle forrudeviskerne nu fungere fejlfrit, skal bagrudeviskermotor udskiftes.

Facit: Skulle man ved åbning af bagklappen konstatere, at det drypper med vaskevand eller at bagvægsbeklædningen er fugtig, kan ovennævnte fejl skyldes en korroderet printplade på bagrudeviskermotoren.

