



Bulletin

Ford C- Max, 1,6l Duratec- 16V Motorkode: HWDA, HWDB Årgang: 2003 -2007

**Motorkontrollampen lyser
Bilen har effekttab**

Fejlkode:

P2135 „Fejlagtig gasspjældposition“

P2119 „Gasspjældaktivering“

P2176 „Adaption af servomotor“

Hvis ovenfor nævnte mangler med de viste fejlkoder konstateres ved dette køretøj, kan dette hænge sammen med en mangel ved den elektriske stikforbindelse eller ved gasspjældenhedens stangsystem. I dette tilfælde skal stikforbindelserne kontrolleres for dårlig forbindelse og korrosion. Hvis der ikke konstateres mangler her, skal gasspjældets mekaniske bevægelighed kontrolleres. Til dette formål skal gasspjældenheden afmonteres og kontrolleres. Hvis ikke servomotoren aktiveres, befinder gasspjældet sig i en let åbnet grundstilling, der holdes af to fjedre. Efter en manuel drejning af gasspjældarmen skal gasspjældet ved hjælp af fjederkraften vende tilbage til grundstillingen.

Hvis ikke denne funktion er garanteret, skal gasspjældenheden udskiftes.

Vær i denne sammenhæng altid opmærksom på afmonterings-/monteringsanvisningerne fra køretøjsproducenten.