



BULLETIN

Peugeot

207

Årgang: fra 2008

Motor: 1.6 i VTi /S16 5FW

Motorkontrollampen lyser. Motoren rykker og tager dårligt mod gassen

Reklameres ved ovennævnte køretøjer at motorkontrollampen lyser og motoren kører rykvist eller dårlig accelererer, kan en mulig fejlkilde være kølevæsketemperatursensoren. Der kan være angivet følgende fejlkoder i styreenheden: Fejlkode 'ensbetydende' med:

- P0122, `gasspjæld,- speedersensor eller kontakt A, signal for lavt`.
- P0131, `Lambdasonde Bank 1, signal for lavt`.

En fejlfunktion kan opstå pga. utæthed i den 2-polede temperatursensors indre (der er indbygget i den elektriske termostat). Desuden er det muligt at kølevandet gennem kapillæreffekten trænger ind i kabelbundet eller helt ind i styreenheden, hvilket medfører problemer med det elektriske/elektroniske system.

Hvis der under denne kontrol/visuel inspektion opdages vand i kabelbundtets hylster eller oxidation på styreenhedens stik, skal styreenheden ligeledes kontrolleres/udskiftes.

Kølevæsketemperatursensoren findes i Hella reservedelsprogrammet. Reservedelsnr.: 6PT 009309-221

Inden reparationen anbefaler vi at kontrollere signalerne eller signaloverførslen fra speeder-, gasspjældssensoren og lambdasonden med henblik på registrerede fejlkodere og derefter at slette fejlkoderne.