



BULLETIN

VW Lupo 3l Med automatgear Årgang: fra 2000 Motor: 1.2 TDI

Motoren stopper pludseligt under bykørsel

Gearene skiftes ikke korrekt

Reklameres de ovennævnte fejl på køretøjerne, kan flere påvirkninger være årsagen. Årsag kan bl.a. være membranen i trykkakkumulatoren i det hydrauliske koblingssystem. Denne defekt i trykkakkumulatoren ses ikke altid som udvendig lækage.

Der kan være angivet følgende fejlkoder:

Fejlkode 'ensbetydende' med:

- 00263, `Gear defekt`.
- 01073, `Koblingstryksystem defekt`.
- 01155, `Kobling defekt`.

Yderligere symptomer kan være dårlig start, trægt gearskift eller blokering af gearstangen.

Lupo 3L har en elektronisk styret femgears-gearkasse med manuel gearskiftfunktion. Både kobling og gearkassen styres elektronisk (overvåget af sensorikken kombineret med en hydraulik). Foreligger en fejl, er skifteadfærden fejlbehæftet.

Den sporadiske udkobling af motoren og dårlig startadfærd er igen følgefejl, hvis der i motorstyreenheden ikke foreligger tilsvarende parametre (signaler) fra gearkassen. I så fald skal koblingssystemets trykkakkumulator udskiftes.