



BULLETIN

VW Transporter (T4) Årgang: 1995 Motor: 2.5l med Digifantindsprøjtning (ACU)

Motoren standser - sætter ud, Tændingssvigt og effekttab.

Hvis motoren i de ovennævnte biler har sporadiske udsættelser eller går i stå, kan årsagen være en defekt hallsensor i strømfordeleren..

Der kan være angivet følgende fejlkoder:

- i systemet startspærre 'ensbetydende' med:
 - 17978, 'dataledning defekt-usandsynligt signal, motorstyreenhed, startspærre aktiv'.
- i systemet motor 'ensbetydende' med:
 - 01087, 'Motorstyreenhed grundindstilling`.
 - 00546, 'Diagnosegrænseflade/kabelbundet defekt`.

Den forebyggende foranstaltning/ kontrol [Tilpasning af motorstyreenheden til startspærren (i menu-grundindstilling/ kodning styreenheder for mega macs)] medfører at motoren starter igen, men problemet standsning, - udsættelser opstår igen. Ikke korrekte signaler, der forårsages af en defekt hallsensor, kan medføre de ovennævnte "misledende "fejlkoder.

For at sørge for en permanent udbedring, bør hele strømfordeleren udskiftes, da hallsensoren ikke findes enkeltvist.

Til sidst skal fejlkoderne slettes og i menuen grundindstilling/kodning styring af mega macs skal motorstyreenheden tilpasses startspærren.