



BULLETIN

VW Touareg Årgang: fra 2007 Motor: 3.0 TDI

Ujævn motorgang eller motorgang med skærellyde Motorkontrollampen lyser.

Reklameres et tab af motoreffekt ved disse modeller og motorkontrollampen aktiveres og motoren i tomgang kører ujævn eller med skærellyde, slitagen på gasspjældets aktuator være årsagen.

Følgende fejlkoder kan være gemt i fejlhukommelsen for systemet 'Motor'.

- Fejlkode 'ensbetydende' med:
 - P1580, (17988) `gasspjældaktuator fejlfunktion`.

Årsagen for dette fejl billede ved modeller med ovennævnte motortype (common-rail-dieselmotor / VW) er ikke nødvendigvis en mekanisk blokering eller kulophobning ved gasspjældet, men kan være forårsaget af en usædvanlig slitage på startdrevet. Ved slitagen mistes kraftslutningen, således at gasspjældet ikke længere kan følge styreenhedens aktiveringer.

Aktuatoren kan visuelt inspiceres når afdækningen fjernes. ved synlig slitage skal hele gasspjældsstudsens med gasspjæld og aktuator udskiftes.