



## **Honda S2000**

### **Alle modeller fra VIN-JHMAP1-5S200063**

#### **Forsinket acceleration**

Hvis det ved disse køretøjer reklameres, at motoren går dårligt i tomgang, hhv. hvis gasoptagelsen er forsinket i forbindelse med acceleration, kan årsagen være en defekt trykføler til indsugningsrøret. Ved fejldiagnosen bør det ligeledes kontrolleres, om det ovenfor nævnte fejlmønster forårsages af en dårlig kontaktforbindelse ved indsugningsrørstrykfølerens multistik. For at kunne udbedre fejlen skal trykføleren til indsugningsrøret skiftes ud, når føleren er defekt. Hvis fejlen skyldes problemer med kontaktforbindelsen (f.eks. forårsaget af vibrationer) i indsugningsrørstrykfølerens multistik, er der i dette tilfælde mulighed for at fikse føleren med en kabelbinder; vær opmærksom på spaltemålet (se billedet).

