



## **Hyundai Accent Prod.-år 2000 - 2002, 1,5 og 1,6 liter motor**

### **Motorkontrollampen lyser**

Hvis kontrollampen angiver en fejl, og hvis der ved en udlæsning fra fejlhukommelsen fås fejlkoden: "P0133 Lambdasonde Række 1 Sensor 1 Reaktionsid for høj", skal det kontrolleres, om det forreste udstødningssystem mellem de to lambdasonder er i orden og tæt.

Et hul i røret kan medføre, at styreenheden betragter den forreste lambdasonde som defekt.

Sådan gør du:

1. Kontrollér, om udstødningsrøret er tæt (billede 1).
2. Udskift om nødvendigt det forreste udstødningsrør.
3. Bring motoren op på arbejdstemperatur, og hold øje med sondesignalet på oscilloskopet. Når motorens omdrejningstal når op på over 2.500 o/min, skal omskiftningshastigheden øges (billede 2).
4. Hvis billedet på oscilloskopet svarer til billede 2, skal lambdasonden ikke udskiftes.

Billede 1:





Billede 2:

