



BULLETIN

Hyundai Getz Årgang: 2002 til 2005 Alle biler med 1,1 l motor

Motorstop og urund tomgang

Hvis der for disse biler reklameres over ovennævnte fejl, kan en mulig årsag være en forurenede tomgangsregulator.olieaflejringer på/i tomgangsregulatoren medfører at motorstyreenhedens værdier til tomgangsreguleringen ikke længere kan indstilles mekanisk.

For at afhjælpe fejlen kan tomgangsregulatoren behandles med et egnet rensmiddel. Desuden bør komponenter/ aggregater i dette område (der kan medføre ovennævnte fejl) kontrolleres visuelt for snavsaflejringer (f. eks. krumtaphusets afluftning, slanger etc.)

Ved stærkt forurenede enheder anbefales at udskifte den, da rengøringen kan medføre skader, og den fejlfrie funktion af motoren ikke længere kan garanteres.

