



Kia

Cee'd

***Hatchback til stelnr.: U5YFF24428L
096498***

Van til stelnr.: U5YFF23238L 006322

Airbagkontrollampen tændes

Hvis den ovennævnte fejl påpeges af kunden, kan en beskadiget stikforbindelse være årsagen. I visse tilfælde kan fejlkoderne B1353 og B2500 være gemt i hukommelsen. Pga. en defekt i kabelbundtets stik går denne ikke korrekt i indgreb på airbagstyreenheden. I så fald skal det bageste stik testes og om nødvendigt udskiftes. Airbagstyreenheden sidder under det midterste armlæn. **Bemærk!** Inden reparationen skal systemet være gjort spændingsløst i mindst 5 minutter, da der ellers er fare for spændingsspidser. Er produktionsnummeret "C2" angivet på stikket, skal stikket udskiftes. Et ny kan bestilles med OE-artikelnnummer 917101H010FFF.

Ved monteringen af det nye stik skal man være opmærksom på at det går korrekt i indgreb. Gamle fejlkoder slettes.

Bulletin