



Lancia Lybra, alle modeller med ESP

ESP-kontrollampe lyser

Hvis kunden klager over ovenstående, kan problemet skyldes styreudslagssensoren. Hver gang, efter at fødespændingen til styreudslagssensoren er blevet afbrudt og senere tilsluttet igen, f.eks. ved skift af batteri eller fornyelse af sikring nr. 12 i sikringskassen, begynder ESP-kontrollampen på displayet at lyse.

Hvis dette er tilfældet, skal du gøre således:

- Bilen skal stå stille og nøglen være i position ,Stop'
- Bring rattet i normal position
- Vent fem sekunder og start så motoren
- Drej rattet en halv omdrejning mod venstre
- Bring rattet i udgangsposition igen og drej så en halv omdrejning mod højre
- Bring rattet tilbage i udgangsposition
- Flyt bilen lidt frem (ca. 10 meter) i retning ligeud

Nu er styreudslagssensoren genindstillet korrekt, og kontrollampen går ud. Nu mangler du bare at slette fejllageret.

Bulletin