



BULLETIN

Lancia

Musa

Alle modeller:

Stelnummer: 1039844 – 1047932

Motorkode:

188A9.000

188B2.000

Motorkontrollampen lyser op

Hvis der ved disse biler reklameres at motorkontrollampen (MIL) lyser og desuden fejlkode P 0180 findes i fejlhukommelsen, kan en dårlig kontakt på brændstoftemperatursensoren være årsagen.

Fejlkode P0180 er ensbetydende med fejlfunktion: (strømkreds, kabelbundet, brændstoftemperatursensor, motorstyreenhed).

Desuden skal brændstoffilterhuset kontrolleres visuelt for produktionsdato (foto, mærkat se stiplede linje). Er datokoden 2835, skal brændstoffilterhuset udskiftes.

Brændstoffilterhus:

Reservedelsnr. 46849581

Motorkode:188A9.000

Reservedelsnr. 46849581

Motorkode:188B2.000 til modelår \Rightarrow 03/06,

Reservedelsnr. 51772541

Motorkode:188B2.000 fra modelår 03/06, \Rightarrow

Råd: sørg for at stikkene er korrekt i indgreb (position/ se pil).

